


Installation Instructions



7-16 DIN Connectors for HELIAX® FSJ4-50B Coaxial Cable

Andrew Institute offers installation training.

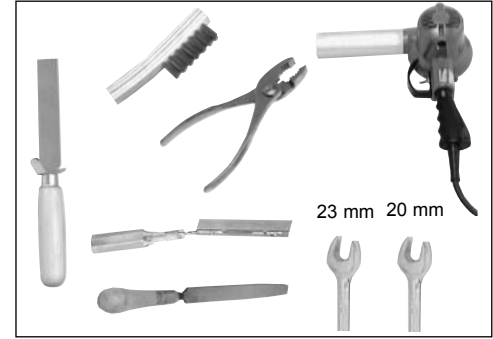

1

Trim cable jacket.
Recortar la envuelta del cable.
Coupez la gaine du câble.
Kabelmantel abziehen.
Retire a capa do cabo.
切整電纜外皮

1-1/8"
(28 mm)

2

Remove 7 mm of outer conductor.
Retirar 7 mm del conductor externo.
Enlevez 7 mm du conducteur extérieur.
7 mm des Außenleiters entfernen.
Remove 7 mm do condutor externo.
剝除外導體 7mm

3

Remove foam and adhesive.
Retirar el material de espuma y el adhesivo.
Enlevez la mousse et l'adhésif.
Verschäumung und Klebeband entfernen.
Remove a espuma e o adesivo.
去除泡沫塑料和粘潔劑

 
4

Taper inner conductor.
Dar forma cónica al conductor interno.
Éffilez le conducteur intérieur.
Innenleiter abschrägen.
Atarraxe o condutor interno.
錐削內心導體

5/16"
(8 mm)
27/32"
(21 mm)
1/32"
(1 mm)


5

Remove debris.
Retirar los restos.
Enlevez les débris.
Metallspäne entfernen.
Remove os detritos.
去除殘渣




6

Add grease and clamping nut.
 Añadir la grasa y la tuerca sujetadora.
 Ajoutez de la graisse et l'écrou de serrage.
 Klemmutter vor Montage einfetten.
 Acrescente graxa e a porca de aperto.


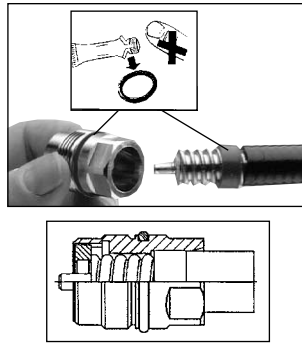


Thread clamping nut onto the cable until it stops as shown.
 Roscar la tuerca sujetadora sobre el cable hasta que se detenga según lo indicado.
 Insérez l'écrou de serrage sur le câble jusqu'à l'arrêt, comme illustré.
 Klemmutter auf das Kabel setzen und bis zum Anschlag eindrehen.
 Rosqueie a porca de aperto ao cabo até ela parar conforme indicado.
 將緊固螺母擰到電纜上，直到擰不動為止，如圖示

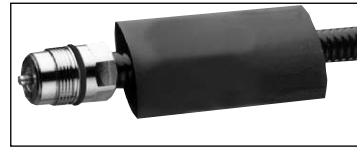

7

Attach connector body.
 Añadir el cuerpo del conector.
 Fixez le corps du connecteur.
 Steckergehäuse befestigen.
 Coloque o corpo do conector.
 安裝接頭體

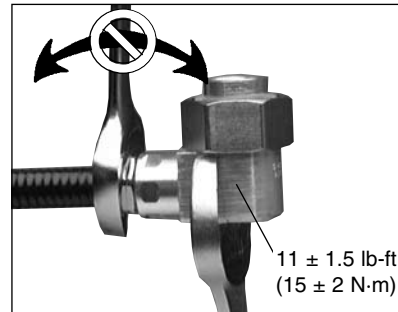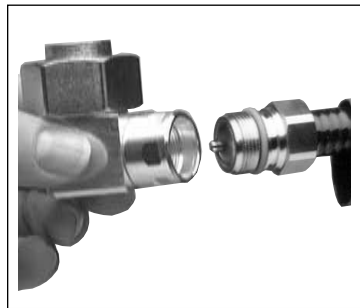


8


Apply heat shrink tube.
 Aplicar el tubo de termocongrimiento.
 Mettez en place la gaine thermorétractable.
 Schrumpfschlauch überziehen.
 Aqueça o tubo plástico.
 加熱縮緊套管



9

Coupling torque.
 Par de acoplamiento.
 Couple de serrage.
 Anschlußdrehmoment.
 Torque de conjugação.
 配合扭矩

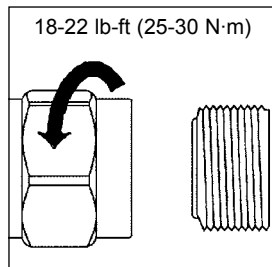

	表一 有毒有害物质或元素名称及含量标识格式					
	有毒有害物质或元素					
部件名称 (Part Name)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
連接器 (Connector)	X	O	O	O	O	O

O: 表示有毒有害物质在该部件所有的均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
 X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

Andrew Corporation
 3 Westbrook Corporate Center, Suite 900, Westchester, Illinois U.S.A. 60154
 +1 (708) 349-3300 Fax (U.S.A.): 1-800-349-5444
 www.andrew.com

Customer Service 24 hours
 U.S.A., Canada, Mexico: 1-800-255-1479
 U.K.: 0800 250055
 Other Europe: +44 592 782 612

Notice: Andrew disclaims any liability or responsibility for the results of improper or unsafe installation, inspection, maintenance, or removal practices.
 Aviso: Andrews no acepta ninguna obligación ni responsabilidad como resultado de prácticas incorrectas o peligrosas de instalación, inspección, mantenimiento o retiro.
 Avis: Andrew décline toute responsabilité pour les conséquences de procédures d'installation, d'inspection, d'entretien ou de retrait incorrectes ou dangereuses.
 Hinweis: Andrew lehnt jede Haftung oder Verantwortung für Schäden ab, die aufgrund unsachgemäßer Installation, Überprüfung, Wartung oder Demontage auftreten.
 Atenção: A Andrew abdica do direito de toda responsabilidade pelos resultados de práticas inadequadas e sem segurança de instalação, inspeção, manutenção ou remoção.
 Avvertenza: Andrew declina eventuali responsabilità derivanti dall'esecuzione di procedure di installazione, ispezione, manutenzione e smontaggio improprie o poco sicure.
 注意: Andrew 公司申明對於不恰當或不安全的安裝、檢驗、維修或拆卸操作所導致的後果不負任何義務和責任